

Description - Constat général

Etat général de conservation de la croix (cf. relevés ci-après) :

- Recouvrement généralisé de l'épiderme par les micro-organismes (principalement lichens noirs fins et lichens foliacés jaunes) donnant au marbre un aspect grisé non original. NOTA : l'épiderme se trouvant fragilisé, parcouru de micro-stries présente d'autant plus un terrain favorable pour l'accroche et la prolifération de ces micro-organismes.
- Présence de quelques dépôts atmosphériques (croule noire) au niveau des zones protégées (sous face des branches droites et gauche de la croix)
- Présence de 2 types de fissures : 1) « fracture » ou fissure ouverte liée à l'affaiblissement du matériau, ayant provoqué en 1978 la désolidarisation de la partie sommitale de la croix, 2) réseau important de micro- fissures (concerne la quasi totalité du marbre), résultant de l'action des intempéries (cycles gel-dégel, variations atmosphériques et hydrauliques) sur la structure même de la pierre. Celle-ci se retrouve à présent très affaiblie de part ses multiples zones infiltrations (pierre « ouverte »)
- Lecture des reliefs assez bonne, car pierre dure (marbre). Cependant, le détachement de fragments, suite à la dégradation même de la pierre, a emporté des parties entières de reliefs (pieds du christ, une partie du visage de la vierge, de son auréole et toute la partie basse de sa robe, le visage entier de l'enfant Jésus...)
- Fracture nette au niveau de la branche sommitale de la croix, suivant une fissure parallèle à celle qui avait provoqué une précédente fracture (notifiée en 1978 et réparée lors de la campagne de 1983) : on distingue encore nettement le joint de ciment ainsi qu' l'extrémité d'un tenon métallique (?)
- Présences de nombreuses réparations (voir relevés ci-après) au mortier de ciment, qui sont au nombre de 2 minimum : un premier mortier gris granuleux reprenant d'importants manques, de façon disgracieuse, et un second mortier plus clair, gris, d'aspect plus fin. On peut nettement distinguer les 2 sortes sur le visage de la Vierge. NOTA : ces mortiers de ciment ne semblent pas être présents sur les clichés de 1980. Toutes ces réparations sont donc postérieures.



Cliché de 1980



Cliché de 2019



Cliché de 1980



Cliché de 2019