


**Annexe 3 – Relevés de la baie 52 de la chapelle Saint-Eustache de la cathédrale de Rouen**

**BAIE N°52**

Élévation de la baie (Echelle graphique)

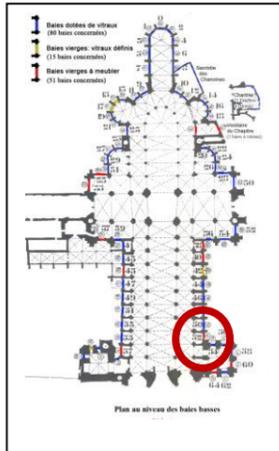


**Datation :**  
 Baie : 1270 – 1946/50  
 Vitraux : Absence

**Composition :**  
 3 lancettes trilobées  
 3 roses trilobées, dont  
 une coupée par la  
 Tour de Beurre,  
 et écoinçons.

**Thématique :**  
 Baie vierge.  
  
 A l'origine vitrail de  
 Barbe de 1463 à 3  
 grands personnages :  
 saints André, Pierre et  
 Paul.


- Légende :**
- Vitraux
  - Vitrage clair ou « cathédrale »
  - Panneaux de plexiglass
  - Bouchement en fibro-ciment
  - Autres bouchements
  - Barlotières existantes
  - Vergettes existantes

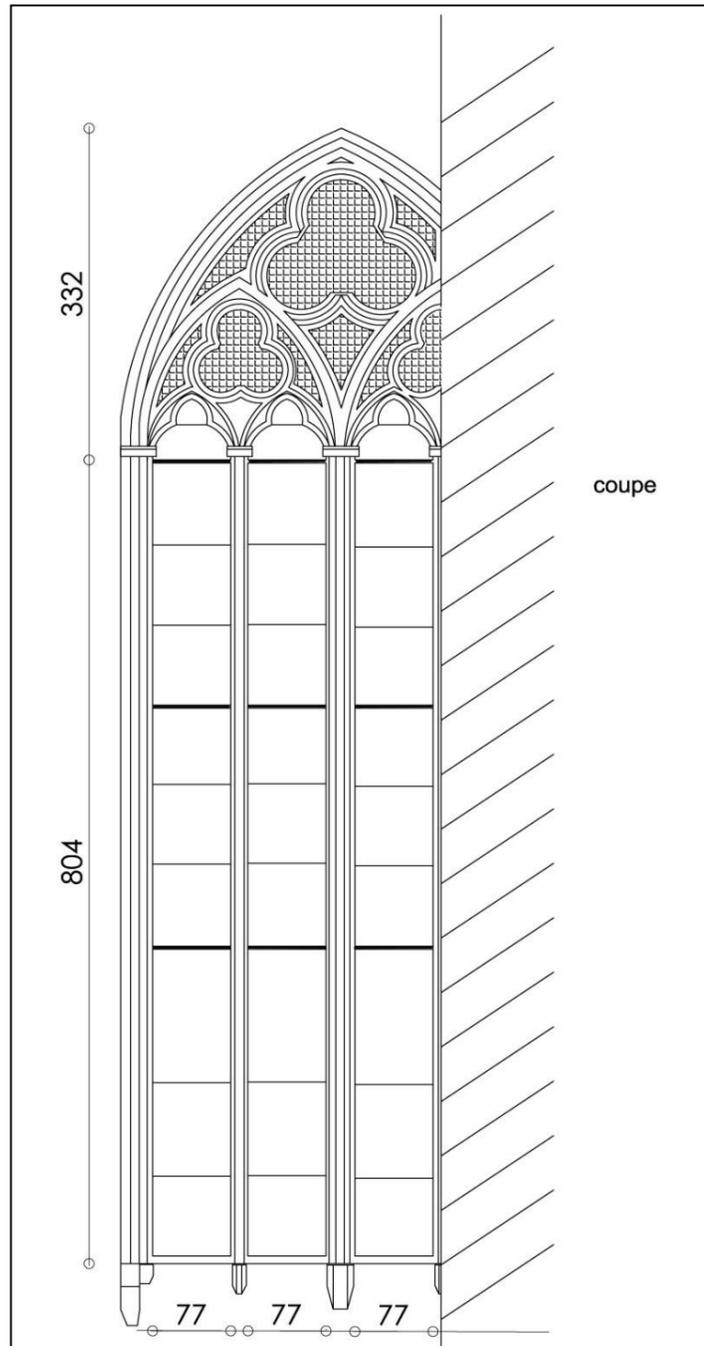

coupe

**Surfaces vitrées**

- \*Lancettes= 17 m2
- \*Réseau= 1 m2
- \*Total = 18m2



Baie vue depuis l'extérieur (Photo R. D. 2013)


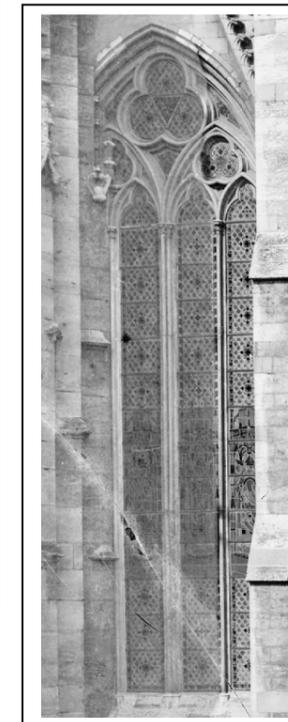


Photo ancienne  
 (Mieusement - 1886)

Verrière vue depuis l'intérieur  
 (Photo redressée TPLM 3D - 2013)

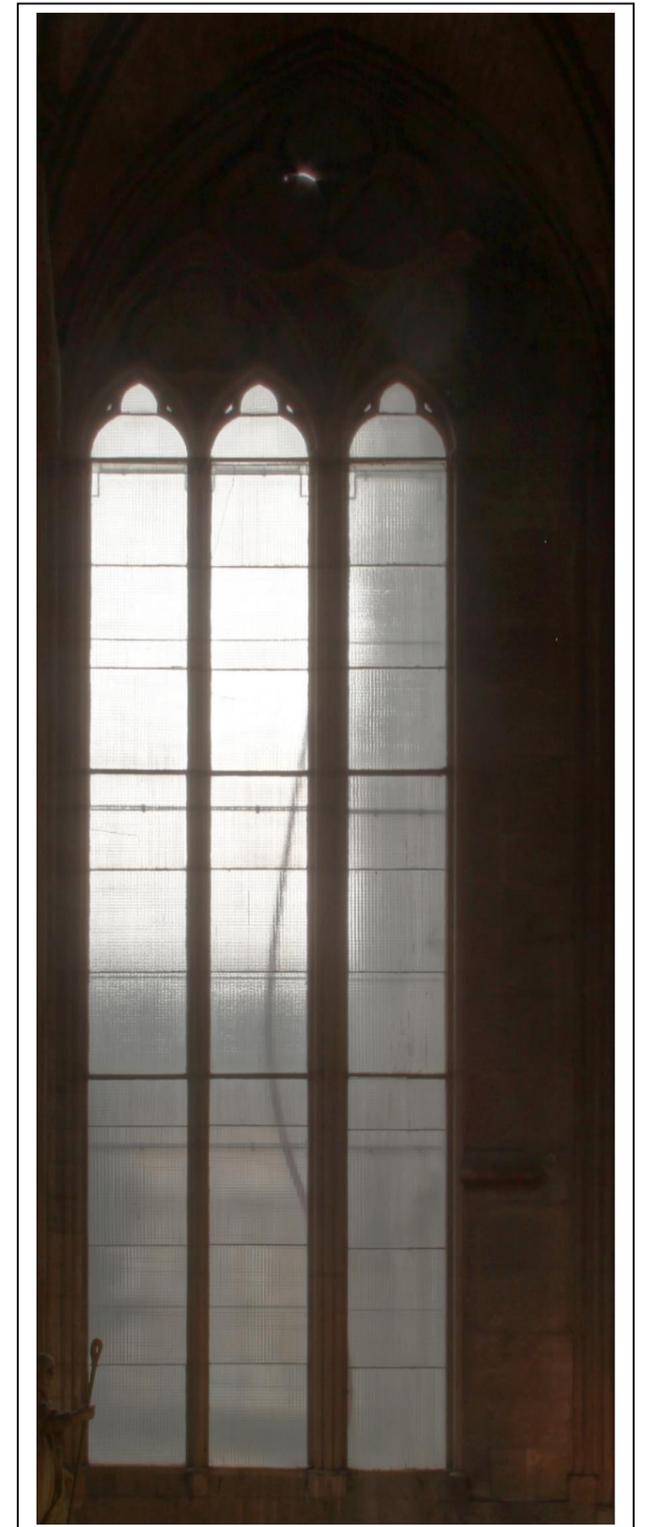

**Baie n°52 - Page 1 : Etat actuel**  
 RELEVÉ - ETAT ACTUEL - ETAT SANITAIRE  
 BAIES DU BAS COTE SUD DE LA NEF  
 BAIES N° 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52

## BAIE N°52

(Chauvel n° 10)

### Etat sanitaire :

#### Vitrages :

Vitrage verre cathédrale et remplissage en fibrociment datant des années 1950 :

- vitrages implantés dans les lancettes
- réseau bouché en fibrociment. Matériaux très probablement amiantés et en cours de dégradation, plan de retrait à prévoir à la dépose avant restauration
- un bouchement est perforé et plus étanche (photos 1 & 4)

#### Réseau et encadrement en pierre :

Réseau et encadrement restaurés ou reconstruits en 1946-1950, assez bon état général :

- quelques joints ou solins cassés à reprendre
- calfeutrement des bouchements fibrociment défectueux
- pas de ventilation basse ni de reprise de la condensation

#### Ferronnerie – Serrurerie :

3 barlotières filantes à restaurer et conserver au projet de vitraux :

- barlotières rouillées à traiter et remettre en peinture

#### Protections :




Protection actuelle par cadre grillagée, sauf sur réseau bouché. Pas de protection en doublage.

#### Contraintes d'accès à la baie :



Accès par l'extérieur : échafaudage de sol possible depuis la cour des maçons.

Pas d'accès intérieur : échafaudage de sol possible dans la chapelle du bas-côté, avec sujétions de présence de mobilier (autel, statuaire, tableaux, etc.).

### Détail de l'état actuel

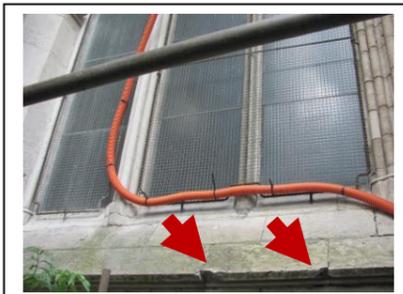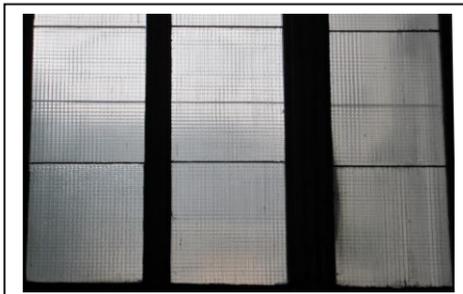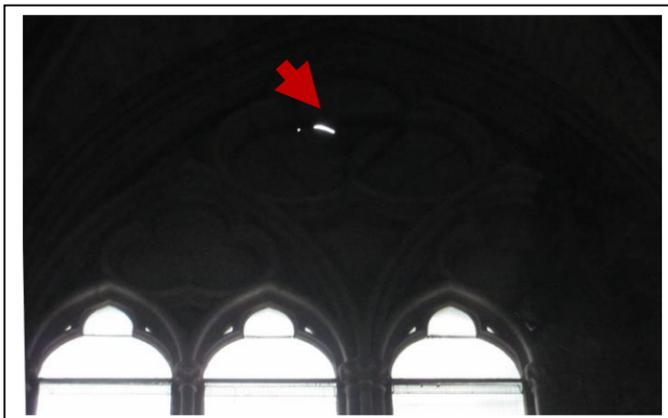


### Face extérieure avec repérage photos

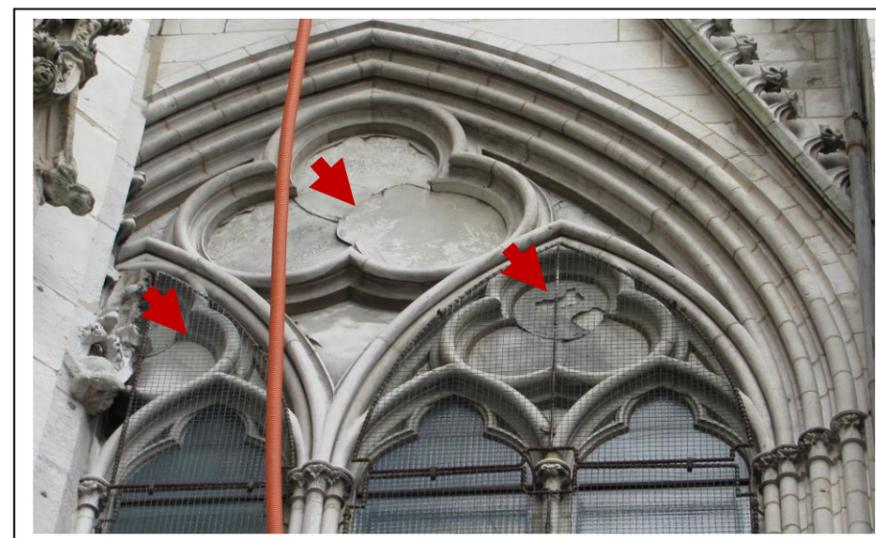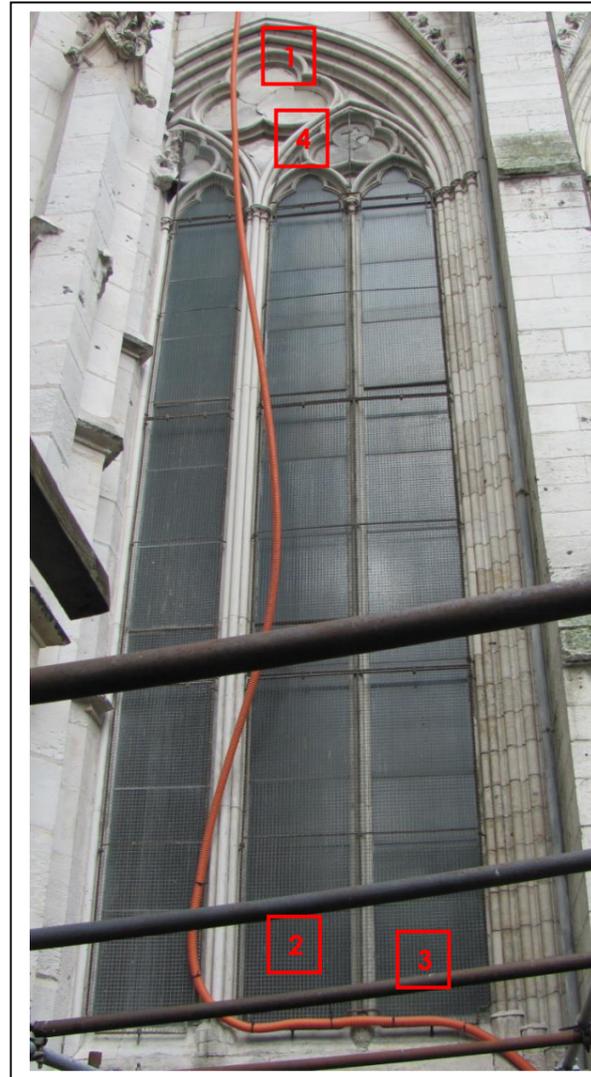

1 | 4  
2 | 3

### Relevé avec repérage des désordres

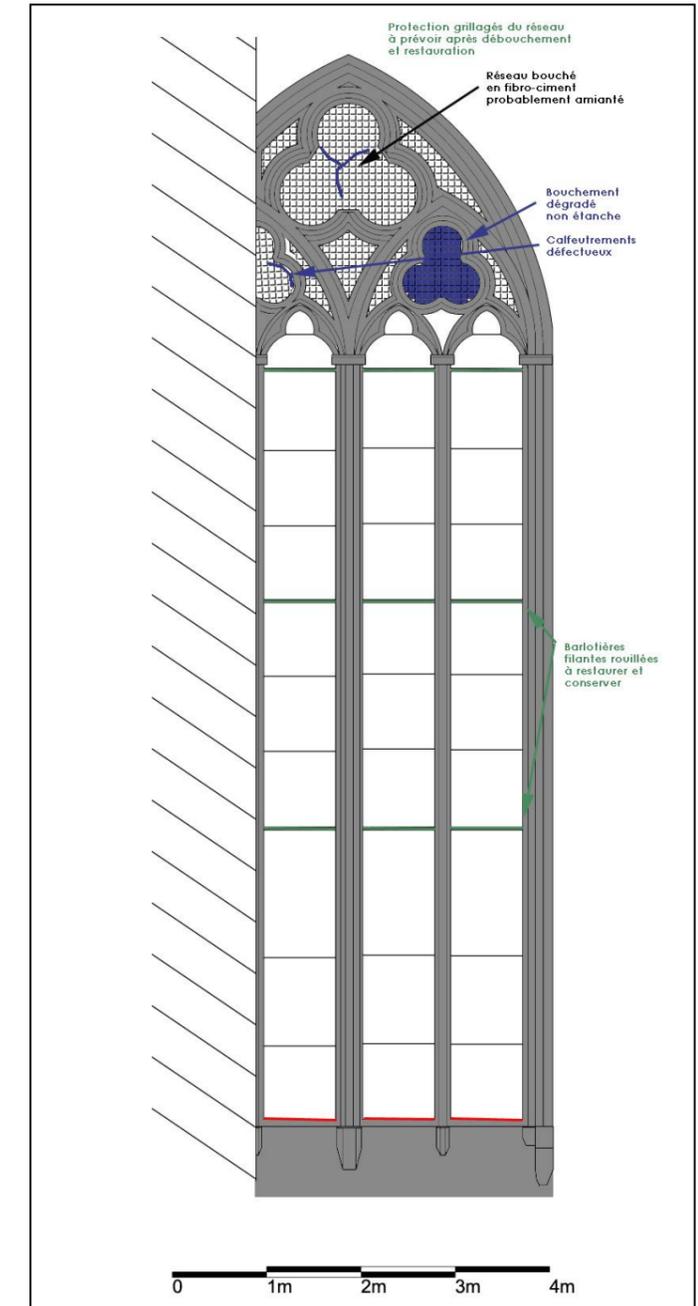

#### Légende relevé sanitaire :

- Pierres endommagées ou manquantes
- Joints ou calfeutrements dégradés
- Vitraux cassés ou désorganisés
- Serrureries rouillées, dégradées ou manquantes

### Baie n°52- Page 2 : Etat sanitaire

RELEVÉ - ETAT ACTUEL - ETAT SANITAIRE

BAIES DU BAS COTE SUD DE LA NEF  
 BAIES N° 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52